


Dorpressing

For Al-forbindelser gjelder kontroll av målet "T", som måles i bunnen på deformasjonen som doren har laget på kabelforbindelsen. Dette kan gjøres med et spesialskyvelære. Ta kontakt med Elpress ved behov. Sammenlign "T"-målet med tabellen. Hvis "T"-målet overskrides etter en utført dorpressing, kan du kontakte nærmeste Elpress serviceverksted. Se målepunkter på bildet.

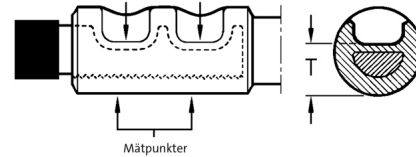

Pressbakke tabell type AK/AS (T-mål)

Type AS/AK/AKK	Verktøy		
AS/AK/AKK	Matrise	Dor	maks. T mm
16	P13M/TP13M	P13D/TP13D	6,8
25	P13M	P13D	6,8
35	P20M	P20D	10,8
50	P20M	P20D	10,8
70	P20M	P20D	10,8
95	P25M	P25D	13,5
120	P25M	P25D	13,5
150	P25M	P25D	13,5
150SOLID	13P29M	13P29D	14,3
185	P32M	P32D	18,4
240	P32M	P32D	18,4
300	P36M	P36/40/44D	21,0
300B	13P37M/P2537M	13P37D/P2537D	22,5
400B	13P37M/P2537M	13P37D/P2537D	22,5
400	P40M	P36/40/44D	22,8
500B	P44M	P36/40/44D	24,5
500A	P2552M	P2552D	31,0
630A	P2552M	P2552D	31,0
630	W60M	W60D	36,0
800	W60M	W60D	36,0
1000	W60M	W60D	36,0
1200	W70M	W70D	41,0